

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



## ПЕРЕНОСНОЙ ТОЛЩИНОМЕР ДЛЯ ПОКРЫТИЙ

С ЦИФРОВОЙ  
ИНДИКАЦИЕЙ

**SaluTron<sup>®</sup> D2X**

SaluTron



1. Предисловие .....	3
2. Описание прибора .....	3
3. Уход за прибором .....	4
4. Электропитание .....	4
5. Измерение при помощи <b>SaluTron® D2X</b> .....	4
6. Режимы работы <b>SaluTron® D2X</b> .....	4
7. Обнуление прибора .....	6
8. Работа с меню.....	6
8.1 Среднее значение (только в точечном измерении).....	8
8.2 Сброс .....	8
8.3 Фон .....	8
8.4 Режим.....	9
8.5 Единица измерения .....	9
8.6 Тон сигнала.....	9
8.7 Язык.....	9
8.8 Время/дата .....	9
8.9 Лимиты.....	10
8.10 Порт.....	11
8.11 Онлайн .....	11
8.12 Приложения .....	11
8.14 № модели .....	13
9. Дополнительные пункты меню в режиме записи в память.....	13
9.1 Блок.....	13
9.2 Измеренные значения .....	13
9.3 Удалить последнее .....	14
9.4 Удалить всё .....	14
9.5 Статистика .....	14
9.6 Печать.....	15
10. Технические характеристики .....	18

## 1. Предисловие

Благодарим за выбор нашего оборудования. Вы приобрели изделие, которое соответствует международным стандартам качества ASTM B499, D1400; DIN 50981, 50984; ISO 2178, 2360, 2808.

Данный толщиномер был разработан так, чтобы получить максимальное приближение к прецизионной точности измерений в любых условиях при сохранении простоты использования. Он выдерживает даже самые строгие требования по температуре, влажности, ударам, пыли и колебаниям.

Наши стандарты тестирования и наша приверженность абсолютной удовлетворённости клиентов гарантируют, что вы всегда сможете положиться на качество нашего инструмента.

Вы можете выполнять измерения при помощи прибора, не имея большой предварительной подготовки. Даже обширные дополнительные функции благодаря самым современным технологиям включаются легко и удобно.


При наличии у вас вопросов об измерении толщины слоёв покрытий вам с удовольствием ответят наши партнёры по сбыту или мы.

**SaluTron®**

## 2. Описание прибора

Удобный, надёжный и простой в использовании - это характеристики толщиномера **SaluTron® D2X**. Разработанный как комбинированный прибор с памятью и удобным интерфейсом, прибор позволяет выполнять неразрушающие измерения как на магнитных (Fe), так и на немагнитных (NFe) металлических основаниях (субстратах).

При применении Fe-зондов можно измерять немагнитные слои, например, лаки, пластики, хром, медь, цинк, эмаль и т.п. на стали.

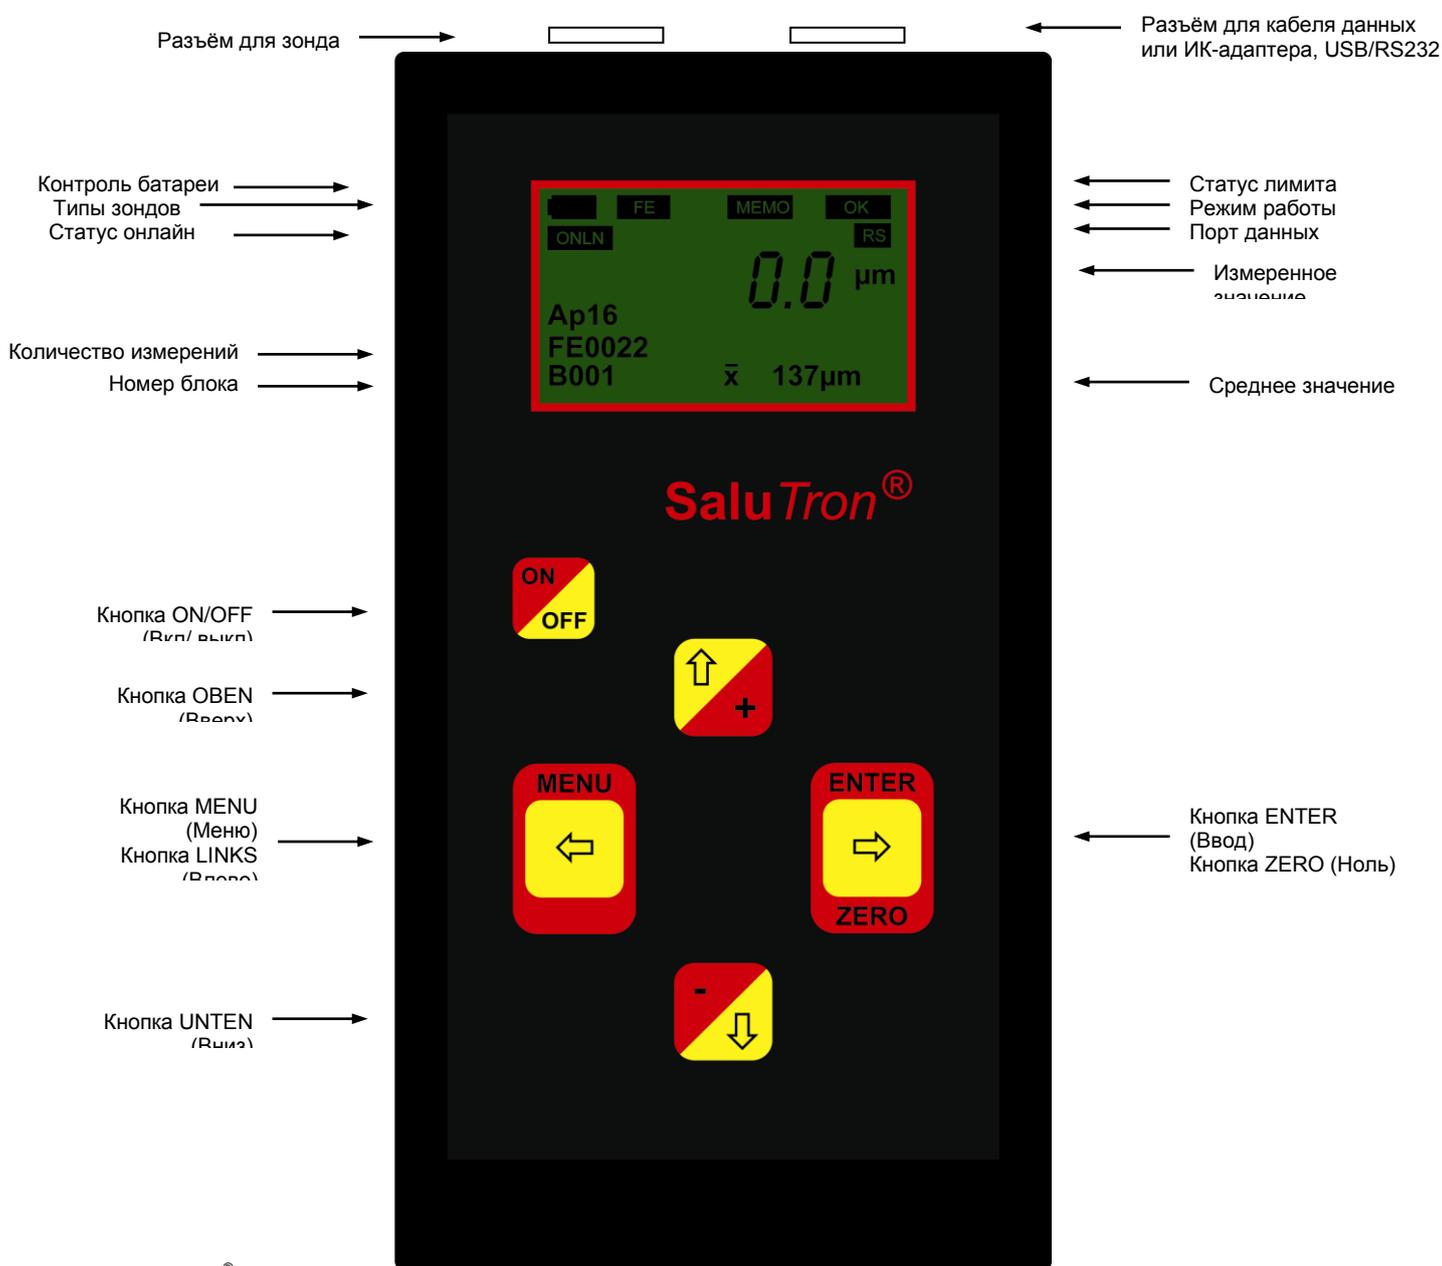

NFe-зонд применяется при измерениях слоёв изолирующих покрытий, например, лаков, пластиков, эмалей и т.п. на немагнитных металлах: алюминии, меди, латуни, цинке и т.п., а также на некоторых сортах нержавеющей стали.

### 3. Уход за прибором

Чтобы прибор на протяжении длительного срока службы давал хорошие результаты измерений, необходимо надлежащее хранение и обращение.

Избегайте сильных ударов, попадания грязи, химикатов, агрессивных веществ и воды. Используйте только чистые измерительные зонды для достижения хороших результатов измерений. Удаляйте с измерительной головки загрязнения или остатки краски сразу после использования зонда. При длительном неиспользовании прибора извлекайте из него батареи.

При неисправностях прибора или зондов просим не предпринимать никаких попыток ремонта. Обратитесь в наш сервис.

### 4. Электропитание

Прибор работает с двумя 1,5-вольтовыми щелочными батареями AA. Их достаточно для многих тысяч измерений (ок. 60 часов работы без включения подсветки). Состояние заряда отображается символом батареи:



в левом верхнем углу дисплея (см. рисунок).

#### Указание:

Никогда не утилизируйте батареи вместе с бытовым мусором, сдавайте только в соответствующие пункты приёма.

### 5. Измерение при помощи SaluTron® D2X

Толщиномер SaluTron® D2X поставляется готовым к эксплуатации с подключённым зондом, батареями, нулевыми пластинами, инструкцией по эксплуатации и чехлом. При помощи кнопки:



прибор включается. После индикации обозначения прибора и последнего измеренного значения можно приступить к измерениям, установив зонд.

При измерениях на штангах, трубах и т.п. на головке зонда целесообразен V-образный паз.

**Магнитные и электрические поля, а также сильное электромагнитное излучение может влиять на результаты как в Fe-, так и в NFe-диапазоне. В этих случаях необходимо повторно установить прибор на ноль. При необходимости следует повторно скомпенсировать зонд на три стандартных плёнки. Как выполнять компенсацию, указано в главном меню в разделе [Приложения](#).**

**Измерения на магнитах не выполнять.**

**При больших электростатических зарядах прибор автоматически отключается во избежание повреждений.**

Если прибор включен, после нажатия кнопки:



SaluTron® D2X сразу отключается. При неиспользовании прибор отключается приблизительно через три минуты. Если прибор включен, а зонд не установлен, на индикации появляется мигающий символ зонда:



и дополнительно звучит акустический сигнал. Через короткое время прибор автоматически отключается.

### 6. Режимы работы SaluTron® D2X

Прибор может эксплуатироваться в трёх режимах работы.

**NORM** **CONT** **MEMO** - Режим работы: Обычный/ Непрерывный/ Память

В каждом режиме в верхней части дисплея отображается несколько информационных символов.

 - Батарея: Заряд батарей питания

 - Зонд не подключен

**FE** **NFE** - Тип зонда: Fe / NFe (сталь/ нестальные металлы)

**OK** **DOWN** **UP** - Предельное значение (лимит): В диапазоне/ пониженное значение / повышенное значение

- RS IR** - Порт данных: USB-RS / HP инфракрасный
- ONLN** - Онлайн: Передать значение после измерения онлайн
- PC** - Данные запрашиваются ПК и передаются

В нормальном режиме – не режиме памяти (**NORM**) - измеренные значения только выводятся на индикацию, не сохраняются. Дополнительно непрерывно рассчитывается среднее значение и выводится на индикацию вместе с количеством выполненных измерений. Его можно сбросить в любое время в пункте меню **Zurücksetzen (Сброс)** (см. описание меню).



Включённое приложение (калибровка зонда) можно определить по числу за **Ap**. При нажатии кнопки:



отображается информация (дата и комментарий) об этом приложении.



Наряду с самым точечным измерением (без сохранения) можно выполнять также непрерывные измерения по площади (**CONT**). В этом случае в течение одной секунды выполняется и выводится на индикацию два-три измерения. Так как эти измерения берутся не для расчёта постоянного среднего значения, здесь индикация среднего значения не выполняется. Здесь также не происходит **Onlineübertragung** (Передача онлайн).



В режиме памяти (**MEMO**) измеренные значения не только выводятся на индикацию, но и хранятся в различных блоках. Индикация среднего значения здесь относится всегда только к тем измеренным значениям, которые уже сохранены в активном блоке измерений.




Так же, как и в нормальном режиме, информация здесь может вызываться через „уже активное приложение“ кнопкой:



Дополнительно при помощи кнопки:



выводится на индикацию информация (дата и комментарий) об уже открытом блоке.

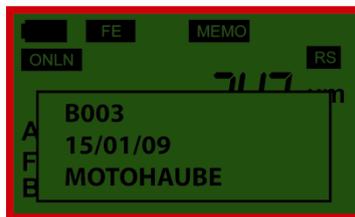

## 7. Обнуление прибора

Особые условия, например, меняющаяся температура, установка новых батарей, долгое неиспользование или в том числе различные субстраты (основания), могут повлиять на результат измерений. В таких случаях время от времени выполняйте обнуление.

Для этого возьмите либо имеющиеся в чехле, либо ваши собственные нулевые пластины.

- Кнопку  нажать в режиме измерения



- Установить зонд на нулевую пластину. Раздастся сигнал.



- Поднять зонд как минимум на 5 см от пластины. Раздастся сигнал.

Обнуление выполнено. Прибор автоматически переходит в режим измерений и готов к измерениям.

В следующей части инструкции по эксплуатации показаны варианты, которые имеются у пользователя в различных областях, от настройки прибора и сохранения данных до опций. Выбор точек может выполняться индивидуально и зависит от персональных требований.

## 8. Работа с меню

Многообразные возможности прибора устанавливаются через MENU (Меню), которые вызываются кнопкой меню



. Отдельные пункты меню выбираются кнопками




и затем подтверждаются кнопкой Enter.



Все четыре кнопки также имеют функцию кнопок-стрелок, при помощи которых возможен ввод данных, например, номеров блоков, лимитов и комментариев. При нажатии на



выводится на индикацию следующий символ из ряда цифр или букв (например, 0,1,2,3...или A,B,C,D....). Нажатие на

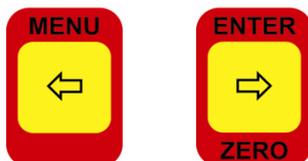

смещает курсор на индикации прибора влево или вправо соответственно. Если вы, например, хотите задать лимит в 125 мкм, выполните следующее:

- нажимайте кнопку  и кнопку  , пока не появится „1”

- кнопкой  переместите мигающий курсор на одну позицию вправо

- нажимайте кнопку  и кнопку  , пока не появится „2”


- кнопкой  переместите мигающий курсор на одну позицию вправо

- нажимайте кнопку  и кнопку  , пока не появится „5”


- подтвердите кнопкой Enter 

На этом ввод завершён. Процедура всегда одинакова, даже если вам нужно ввести время, дату или комментарии к блокам измерений или приложениям.

Прибор SaluTron<sup>®</sup> D2X можно настроить в три различных режима работы - точечное измерение, непрерывное измерение и измерение с записью в память (см. пункт меню MODUS (Режим)). Структура меню меняется в зависимости от режима работы. Настройки, которые в выбранном режиме не имеют смысла, не отображаются в MENU (Меню).

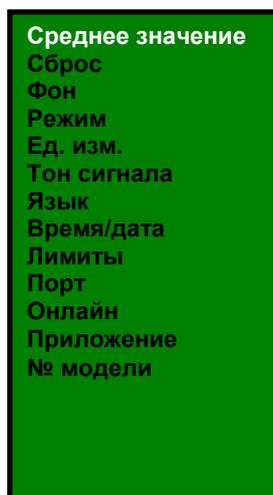


Точечное измерение и непрерывное измерение

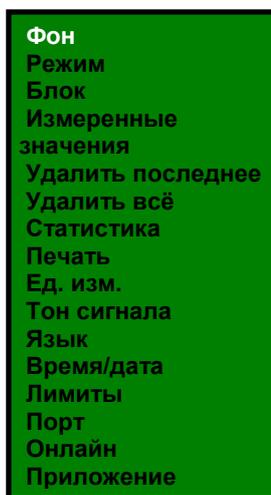

измерение с записью в память

### 8.1 Среднее значение (только в точечном измерении)

 
Прибор SaluTron<sup>®</sup> D2X определяет постоянное среднее значение с каждым измерением (без сохранения отдельных значений измерений). Если эта функция включена, среднее значение отображается на дисплее вместе с количеством измерений. Эта настройка очень удобна при измерениях на поверхности с сильной шероховатостью, где повторные измерения на одной точке могут различаться. В этом случае рекомендуется брать в качестве результата измерений среднее значение, например, по 5 измерениям.



- Индикация среднего значения включена
- Индикация среднего значения выключена

### 8.2 Сброс

 При помощи этого пункта меню можно сбросить среднее значение, которое заново рассчитывается с каждым измеренным значением и отображается на нижней строке дисплея.



Если среднее значение необходимо вновь рассчитать перед следующим измерением, нажать кнопку-стрелку влево или




изменить N(Нет) на J(Да) и подтвердить нажатием



### 8.3 Фон

 При помощи этого пункта можно включать или выключать подсветку на индикации, т.е. на дисплее. Эта функция очень полезна при использовании прибора в тёмной среде.



- Фон включен
- Фон выключен

### 8.4 Режим

Наряду с самим точечным измерением (без сохранения) можно выполнять также непрерывные измерения по площади. В этом случае в течение одной секунды выполняется и выводится на индикацию два-три измерения. В режиме записи в память измерения сохраняются на накопителе данных.

<b>нормальный непрерыв</b>	- Точечное измерение
	- Непрерывное измерение
	- Измерение с записью в память

При переключении в режим записи в память сначала отображается некоторая информация о содержимом памяти. В первой строчке информационного окна указано количество всех уже сформированных блоков в памяти. Во второй строчке отображается номер последнего открытого блока. Путём изменения этого номера можно открыть новый (номер нового блока соответствует количеству имеющихся блоков+1) или уже имеющийся блок.

<b>Всего: 2 В настоящее</b>
---------------------------------

Необходимо обратить внимание, что прибор принимает только значения, имеющие смысл. Если, например, ввести номер блока „0“ или число, которое превышает количество имеющихся блоков+1, на индикацию выводится

<b>Block-Nr. un- korrekt-Ent.</b>
---------------------------------------

При задании нового блока дата сохраняется автоматически. Дополнительно можно ввести 12 знаков в комментарий к блоку (например, информация об объекте измерения), который сохраняется вместе с ним.

<b>Комментарий к блоку:</b>
---------------------------------

Запись измеренных значений в различные блоки может быть интересна, например, для того, чтобы делать выводы о качестве.

### 8.5 Единица измерения

Есть возможность индикации измеренных значений в мкм-мм или в американской единице мил (1 мил = 25,4 мкм = 0,0254 мм).

<b>мкм-мм мил</b>	- Индикация измеренных значений в мкм или мм
-----------------------	--

### 8.6 Тон сигнала

При помощи этой настройкой можно включать или выключать подтверждение каждого нажатия клавиши звуковым сигналом.

<b>Вкл.</b>	- Нажатие клавиш без звукового сигнала
-------------	--

### 8.7 Язык

Можно выбрать отображение меню и указаний в приборе на трёх различных языках.

<b>немецкий английский й</b>	- активный язык - немецкий
	- активный язык - английский
	- активный язык - польский

 
### 8.8 Время/дата

При помощи этого пункта меню можно корректировать либо заново вводить время и дату.

<b>12:00 изменить-</b>
----------------------------



- для коррекции времени затем нажать или установить правильное



Если время и дату на индикации корректировать не нужно, можно отменить ввод и нажать

**Важно:**

При замене батарей установленные время и дата теряются. По этой причине необходимо вновь вводить дату и время после замены батарей.

**8.9 Лимиты**

Для обеспечения качества могут потребоваться определённые верхние или нижние пределы для покрытия. Если при измерениях эти пределы (их также называют лимитами) превышаются или не достигаются, на индикации появляется специальный знак (DOWN, UP) и звучит дополнительный звуковой сигнал.

- ввести верхний предел




и активировать при помощи J (ДА) или N (Нет)

- ввести нижний предел



и активировать при помощи **J** (ДА) или **N** (Нет)

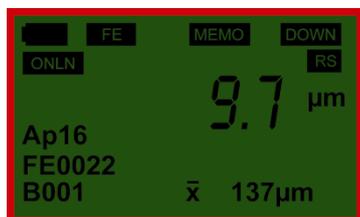

превышен нижний предел



достигнут верхний предел

### 8.10 Порт

При помощи этой настройки включается соответствующий порт вывода прибора **SaluTron® D2X**. Можно выбрать инфракрасную передачу на переносной ИК-принтер HP (при помощи ИК-адаптера) или классический последовательный интерфейс USB/RS232. Если на ПК отсутствует классический интерфейс USB/RS232, можно использовать виртуальный интерфейс USB/RS232 при помощи встроенного преобразователя USB/RS232. В этом случае для передачи данных необходимо применять кабель для интерфейса USB. Более подробная информация содержится в „Установке привода FTDI для Windows XP“. Формат передачи данных по последовательному интерфейсу имеет следующие настройки:

- Число Бода: 9600
- Длина слова: 8 бит
- Чётность: нет
- Стоп-бит: 1
- Хон/Хoff: вкл.

**ИК-HP  
RS232**

- ИК-HP - передача через ИК-адаптер
- USB/RS232 - передача через интерфейсный

Соответствующий ИК-адаптер, например, для передачи данных, может поставляться вместе с ПО для обработки результатов как принадлежность. Кроме того, ПО для обработки можно бесплатно скачать на нашей домашней странице [www.salutron.ru](http://www.salutron.ru).

### 8.11 Онлайн

Онлайн означает, что каждый результат измерений на момент измерения сразу может передаваться на принтер (инфракрасный, последовательный или передача на ПК).

**Вкл.**

- прямая передача включена
- прямая передача выключена

### 8.12 Приложения

На заводе прибор настроен на нормальные измерения. Однако бывают нестандартные измерения, например, измерения на изгибах и т.п. Для настройки прибора на эти совершенно особенные измерения прибор **SaluTron® D2X** имеет набор приложений, состоящий всего из 16 штук. Перенастройка зонда на новые условия измерения выполняется при помощи четырёх измерений при четырёх различных слоях по всей области измерения. Первая точка измерения, также называемая „нулевой точкой“, соответствует толщине, равной нулю, и изменять её нельзя. На практике это означает, что измерения должны проводиться на зачищенном металле, на нулевой пластине или на образце без покрытий. Ещё три измерения должны выполняться на плёнках-образцах различной толщины. Можно выбирать любую толщину плёнок-образцов. Заводская настройка включает измерения с плёнками 50, 250 и 700 мкм для обоих зондов (Fe и NFe). Необходимо учитывать, что последовательность измерений выбранных калибровочных плёнок должна всегда формироваться по возрастанию, например, 10, 100 и 700 мкм. Рекомендуется выбирать точки так, чтобы они всегда были в используемом диапазоне. Если, например, необходимо измерять слои преимущественно в диапазоне от 20 до 200 мкм, необходимо выполнять корректировку зонда на 20, 100 и 200 мкм.

**App-Nr: 15**

- Ввести номер приложения (1 - 16)



SaluTron® «САЛЮТРОН» ООО

Состояние  
на: 21.01.2015

01/01/07  
Fe: 16  
WERKEINSTE.

- ввести комментарий к приложению (при необходимости) при



и

или

Zero: 4x  
Зонд → Ноль

Если необходимо активировать ранее сохранённое приложение, нужно ещё раз подтвердить



мощи

Тем самым прибор инициализируется с новыми значениями калибровки из накопителя приложений и становится готов к измерениям.

Если необходимо сохранить новую калибровку в накопитель приложений, следует выполнить нулевое измерение.

Zero: 4x  
Зонд → Ноль



Zero: 4x  
Зонд → вверх

- Измерить нулевую точку 4x

Станд.: 50.0  
мкм

- для коррекции  
толщину плёнки



затем нажать



установить правильную

- Плёнка 1: измерить 4x

Станд.: 250 мкм  
изменить-

- для коррекции  
толщину плёнки



затем нажать



установить правильную

- Плёнка 2: измерить 4x

Станд.: 250 мкм  
изменить-

- для коррекции толщины плёнки  затем нажать   установить правильную

- Плёнка 3: измерить 4x

На этом калибровка завершена, активирована и сохранена в накопителе приложений.

**Указание:**

Описанную здесь методику необходимо применять и тогда, когда вы устанавливаете новый зонд на свой прибор из-за того, что старый зонд нуждался в замене, например, из-за неисправности.

**8.14 № модели**

В этом пункте меню, где настройки невозможны, находится информация о приборе, его наименовании и серийном номере.

SaluTron D2X  
Серийный №:

**9. Дополнительные пункты меню в режиме записи в память**

**9.1 Блок**

При помощи этого пункта меню открывается уже имеющийся блок или назначается новый (см. пункт [Режим](#) данной инструкции по эксплуатации).

**9.2 Измеренные значения**

Этот подпункт меню даёт возможность просмотра измеренных значений определённого блока. Сначала в первой строке индикации отображается общее количество созданных блоков. Во второй строке указывается текущий блок, т.е. блок, в который были записаны последние данные измерений. Если необходимо посмотреть измеренные значения в других блоках,

введите номер текущего блока при помощи   и подтвердите его при 

Бл. всего: 3  
Бл. тек.: 3

На индикации появится список измеренных значений, листать кот  кно пи  и

FE1 11.5  
МКМ

**Указание:**

В этом подпункте меню можно отмечать отдельные измеренные значения как удалённые. Это означает, что измеренное значение не удаляется из ряда измерений, а только больше не учитывается при расчёте статистики. Это может быть важно, например, если будет установлено, что значение было случайно измерено неверно и поэтому искажает статистику. В этом случае удаляемое значение ставится в первую строку индикации и

SaluTron® «» 000

отмечается при помощи кнопки

. Это значение помечается „\*“ и не учитывается при статистике.



Измеренное значение не учитывается в статистике

Возвращение в меню при



### 9.3 Удалить последнее

В этом пункте меню удаляется последнее измеренное значение или только что созданный блок измерений.



- Выбрать J-Да или N-



и подтверди



### 9.4 Удалить всё

В этом пункте меню удаляется всё содержимое памяти (не только измеренные значения, но также все созданные блоки и относящиеся к ним комментарии).



- Выбрать J-Да или N-



и подтверди



### 9.5 Статистика

Все значения, измеренные и сохранённые ранее, обрабатываются прибором и отображаются в виде статистики. Сюда относятся следующие параметры:

- N** = .....(Общее количество измеренных значений)
- Fe** = .....(Количество измеренных значений Fe)
- NFe** = .....(Количество измеренных значений NFe)
- Nstat** = .....(Количество измеренных значений для статистики)
- \*Ndel** = .....(Количество удалённых измеренных значений )
- Min** = .....(Минимальное измеренное значение)
- Max** = .....(Максимальное измеренное значение)
- Ave** = .....(рассчитанное среднее значение)
- Sta** = .....(Среднее квадратическое отклонение)
- Vk** = .....(Коэффициент вариации в %)

Статистика может рассчитываться как отдельных блоков измерений, так и для нескольких сразу блоков. Если необходимо рассчитать статистику только для одного блока, необходимо задать один и тот же номер „von Block“ (от блока) и „bis Block“ (до блока).

von Bl.: 1  
bis Bl.: 2

- Ввести номер первого блока кнопкой



для статистики и подтверждения



von Bl.: 1  
bis Bl.: 2

- Ввести номер последнего блока кнопкой



для статистики и подтверждения



> N= 51 <  
Fe= 27

- Листать статистические величины можно при помощи кнопок



## 9.6 Печать

При помощи прибора SaluTron® D2X все измеренные значения и статистические данные можно распечатывать или переносить на ПК. Распечатка может выполняться на переносном инфракрасном HP-совместимом принтере (см. пункт меню [Порт](#) данной инструкции по эксплуатации) или на последовательном принтере при помощи интерфейсного кабеля USB/RS232. Протокол и данные измерений также можно переносить в файл на ПК для дальнейшей обработки при помощи программы и интерфейсного кабеля. При выборе опции измеренных значений вы получаете список в формате, который можно напрямую читать программами наподобие Excel или Lotus. Соответствующее ПО можно загрузить на нашей домашней странице [www.salutron.ru](http://www.salutron.ru). Формат для переноса данных через последовательный интерфейс следующий:

- Число Бода: 9600  
- Длина слова: 8 бит  
- Чётность: нет  
- Стоп-бит: 1  
- Хон/Хoff: вкл.

Для распечатки протокола измерений выполните следующее:

Протокол  
Измеренные

 
- Протокол измерений вводится кнопкой



Теперь необходимо ввести данные заголовка протокола измерений (проверяющий, поставщик, клиент, объект, номер позиции и партии) и конфигурацию печати (выдача отдельных сообщений, блоки для статистики, гистограммы)

Проверяющий:  
xxxx


- Ввести имя проверяющего (при необход



подтвердить

**Поставщик:**  
xxxx

 - Ввести название поставщика (при необход



подтвердить

**Клиент:**  
xxxx

- Ввести название клиента (при необход



подтвердить

**Объект:**  
xxxx

- Ввести название объекта (при необход



и подтвердить

**Поз. №:**  
xxxx

- Ввести обозначение позиции (при необходимос



подтвердить

**№ партии:**  
xxxx

- Ввести обозначение партии (при необходимос



подтвердить

**От блока:** 1  
**До блока:** 2

- Ввести номер первого блока кнопкой   для статистики и подтверждения  кнопкой

 
От блока: 1  
До блока: 2

- Ввести номер последнего блока кнопкой   для статистики и подтверждения  кнопкой

Ausgabe von  
Messungen?

- Выбрать J-Да или N-Нет   и подтвердить  кнопкой

Alle Blöcke  
zusammen?

- Выбрать J-Да или N-Нет   и подтвердить  кнопкой

mit Histogramm?  
(C)

- Выбрать J-Да или N-Нет   и подтвердить  кнопкой

Drucken?

- Выбрать J-Да или N-Нет   и подтвердить  кнопкой

\*) Гистограмма - это графическое представление обработанных измеренных значений. Это соответствует "Гауссовскому распределению".

При выборе „Messwerte“ (Измеренные значения) измеренные значения распечатываются в виде таблицы.

При переносе измеренных значений в ПО для обработки данных **SaluTron** (от версии 3.0) или шаблон **SaluTron** в Excel необходимо выбирать этот формат печати.

**Важно:**

Из-за ширины печати распечатка „**Messwerte**“ возможна только при выборе порта USB/RS232.

**10. Технические характеристики**

Материал основы (субстрат)

- Fe-зонд: Железо или сталь  
 - NFe-зонд: Немагнитные металлы  
 Например, алюминий, цинк, медь, латунь, некоторые сорта

нержавеющей стали

Диапазон измерений

- Fe-зонд: 0 - 2 мм или 0.00 - 80 мил  
 - NFe-зонд: 0 - 800 мкм или 0.00 - 32 мил

Индикация измеренных значений

- Fe: от 0.0 до 999 в мкм  
 от 1.00 до 2.00 в мм  
 или от 0.00 до 80 в мил  
 - NFe: от 0.0 до 800 в мкм  
 или от 0.00 до 32 в мил

Разрешение:

- Fe: 0.1 мкм в диапазоне 0.0 - 99.9 мкм  
 1 мкм в диапазоне 100 - 999 мкм  
 0.01 мм в диапазоне 1.00 - 2.00 мм  
 или 0.01 мил в диапазоне 0.00 - 9.99 мил  
 0.1 мил в диапазоне 10.0 - 80.0 мил

- NFe: 0.1 мкм в диапазоне 0.0 - 99.9 мкм  
 1 мкм в диапазоне 100 - 800 мкм  
 или 0.01 мил  
 в диапазоне 0.00 - 9.99 мил  
 0.1 мил в диапазоне 10.0 - 32 мил

Точность повторных измерений:

$\pm (1.5 \text{ мкм} + 2\%)$   
 или  $\pm (0.06 \text{ мил} + 2\%)$

Минимальная площадь измерения:

10 x 10 мм или 0,4" x 0,4"

Минимальная толщина материала основы

- Fe: 0,20 мм или 8 мил  
 - NFe: 0,05 мм или 2 мил

Ёмкость памяти:

8192 ячеек памяти

Блоки:

любые в рамках ёмкости памяти

Диапазон температур

- Хранение: от -10°C до 60°C или от 14°F до 140°F  
 - Работа: от 0°C до 60°C или от 32°F до 140°F

Зонды:

Одноточечный

Интерфейс:

USB/RS232

Совместимость с принтерами:  
 поставляется по желанию),

HP-инфракрасный (расстояние макс. до 1 м,

Стандартный последовательный принтер

Электропитание:

Батарейки AA 2 x 1.5 В

Габариты:

120 x 65 x 22 мм или 4.7" x 2.6" x 0.9"

Масса:

ок. 150 г (с батарейками) или 5.3 унций

Право на технические изменения сохраняется.

Все измерительные приборы **SaluTron®** соответствуют национальным (DIN) и международным (ISO, BS, ASTM) стандартам и имеют знак CE.

Наименования Excel и Lotus являются зарегистрированными торговыми марками.